

Neue Softwareversion V2.02 RC für HDTV-DVB-S Receiver UFS 910si/sw

Bei der angebotenen Softwareversion V2.02 RC handelt es sich um eine Release Candidate (Vorabversion) in der nachstehende Fehler behoben wurden:

- Timeshift - Problem bei Erreichen der 4GB-Grenze
 - Timeshift - TS stoppt zu früh, ist Aufnahme-Ende erreicht so stoppt TS, obwohl Wiedergabe noch nicht beendet ist
 - Timeshift - nach Timeshift beenden (vorher REC und EXIT), konnte man Receiver nicht per Standby-Taste ausschalten
 - BBC HD / ARTE HD DVB Sub
 - BBC 1 London TXT Problem
 - VFD Icons integriert, außer Dolby Digital
 - nach PIP/HDMI-Auflösung umstellen Receiver nicht bedienbar, außer nach EXIT/MENÜ-Taste
 - SI-Aktualisierung über Nacht startete auch wenn gerade eine Aufnahme läuft
 - Pfeifen auf Scart-Ausgang bei Einstellung "Dekodiertes PCM" → um dieses abzustellen muss auf "SPDIF" umgestellt und der Receiver neu gestartet werden
- Hinweis: Wirkt nur wenn kein HDMI-Kabel parallel zum Scart-Kabel angesteckt ist**
- Common Interface → CAM Unterstützung

Hinweise

- **Nach der Aktualisierung des Receivers muss im "Menü -> Service-Menü" die Werkseinstellung durchgeführt werden**
- Sollte bereits die Softwareversion 2.00 installiert sein, so empfehlen wir das Update mittels USB-Stick durchzuführen
- Während des Update-Vorgangs muss die ext. angeschlossene USB-Festplatte vom Receiver getrennt werden
- Es ist darauf zu achten, dass bei der angeschlossenen USB-Festplatte eine ausreichende Stromversorgung gewährleistet ist, ggf. ext. Stromanschluss der USB-Festplatte verwenden.
- Während der Wiedergabe einer Aufnahme kann im Display die Meldung: „Error same pos“ erscheinen. Dabei handelt es sich um keinen Fehler sondern um eine interne Test-Anzeige, die im finalen Release wieder entfernt wird.